



شماره دستور العمل

IN- ۵۰۳

## شرکت مخابرات استان تهران

دستور العملهای اجرائی

تجدد نظر

۱۳۸۱

## دستورالعمل مفصلبندی کابلهای فیبرنوری خاکی

معاونت توسعه و مهندسی

اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل

اداره قیه مشخصات و بررسیهای فنی

## «بسمه تعالیٰ»

### مفصلبندی فیرنوری (خاکی)

پس از انجام عملیات کابلکشی فیرنوری تارهای نوری که اصطلاحاً کر نامیده میشود جهت برقراری ارتباط به یکدیگر پیوند داده میشود عمل اتصال بوسیله دستگاه FUSION SPLICER (فیوژن اسپلیسر) انجام خواهد پذیرفت.

مراحل کاری :

- ۱ - رعایت کلیه نکات ایمنی در نقاط مفصل (چاله مفصل) از قبیل نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده چراغهای چشمک زن و نرده محافظه جهت جلوگیری از ورود اشیاء خارجی به داخل چاله مفصل و هدایت و کنترل ترافیک و تردد اشخاص پیاده ضروری و الزامی میباشد.
- ۲ - چاله مفصل دارای ابعاد حداقل  $20 \times 1/5 \times 1$  متر است.
- ۳ - طرفین کابل فیر نوری هنگام ورود و خروج از چاله مفصل بایستی کاملاً راست و تراز باشد طول اضافی کابل از طرفین برابر  $15-2$  متر میباشد.
- ۴ - شعاع خمیش کابل در طرفین مفصل نبایستی کمتر از  $20$  برابر قطر خارجی کابل باشد ضمناً از حالت شدن یا برگشت کابل در کنارههای مفصل اجتناب گردد.
- ۵ - عملیات مفصلبندی معمولاً داخل ون (ماشینی مفصلبندی) و یا داخل چادر بزرزنی که محیط داخل آن عاری از هرگونه گرد و غبار و آلودگی باشد انجام میشود.
- ۶ - پس از رعایت طول  $15-2$  متر از انتهای طرفین کابل مقدار حداقل  $180$  سانتیمتر از طرفین ژاکت خارجی کابل را بیرون میآوریم بطوریکه به بافرها (شیلنگ های رنگی) هیچگونه آسیبی نرسد.
- ۷ - قطع نوار استیل طرفین کابل بایستی بگونهای باشد که مقدار  $1/5$  سانتیمتر از طرفین معلوم باشد.
- ۸ - سپس بافرها را از طرفین توسط نوار رنگی دور آنها را متحكم کرده و در انتهای میبندیم.
- ۹ - اندازه عضوکششی کابل (Strength member) از طرفین کابل بایستی بر حسب محل قرارگرفتن پیچ مهار در داخل مفصل باشد.
- ۱۰ - بافرها را حدوداً بعداز  $53$  سانتیمتری از انتها قطع کرده بطوریکه تارهای نوری مشخص گردد.

قطع بافرها بایستی با دقت انجام شود بطوریکه به تارهای نوری آسیبی نرسد رنگ بافرها معمولاً قرمز آبی زرد سفید می‌باشد.

۱۱- بوسیله دستمال مخصوص که آغشته به مواد تمیز کننده باشد تارهای نوری را از مواد ژله پاک می‌نمائیم.

۱۲- نسبت به نصب برچسب و شماره گذاری بروزی تارهای نوری در قسمت‌های انتهایی و در ۵ سانتیمتری پشت کاست در روی بافرها اقدام می‌نمائیم.

۱۳- به منظور دست یابی به آرایش مناسب در داخل کاست‌ها و قرارگرفتن کریمپ‌ها به ترتیب شماره واژ بالا به پائین شانه‌ها لازم است نسبت به اندازه نمودن تارها قبل از مفصلبندی اقدام و پس از اتمام کامل عملیات مفصلبندی درب کاست را بسته و بوسیله پیچ مخصوص در داخل مفصل محکم می‌نمائیم.

۱۴- پس از برداشتن غلاف پلاستیکی روی تارها مجدداً بوسیله دستمال آغشته به مواد پاک کننده نسبت به تمیز نمودن تارها اقدام گردد.

۱۵- باکاتر مخصوص نسبت به قطع تارها قبل از ورود به دستگاه فیوژن اقدام می‌نمائیم.

۱۶- طرفین فیر را داخل دستگاه فیوژن قرارداده پس از اطمینان از صحت عمل مراحل فیوژن را انجام میدهیم.

۱۷- مقدار تضعیف نقطه مفصل ببروی صفحه نمایش آشکار می‌شود در این حالت چنانچه مقدار تضعیف بیش از اندازه استاندارد باشد نسبت به شکستن نقطه جوش اقدام و عملیات مفصلبندی تا اخذ نتیجه مطلوب ادامه خواهد یافت لازم به ذکر است از تکرار عمل جوش دادن (Refusion) به روی نقطه اتصال قبلی اجتناب گردد.

۱۸- پس از اتمام عملیات مفصلبندی فیرها تا مرحله ۱۷، نگهدارنده کاستها را در قاب مفصل مطابق دستورالعمل نوع قاب مفصل قرارداده و آب بندی می‌نمائیم لازم به یادآوری است که بایستی بافرها بوسیله سشوارگرم و در مفصل فرم داده شود.

۱۹- استفاده از Crimp حرارتی به جای مکانیکی توصیه می‌گردد.

۲۰- بستن شیلد آلومینیوم به نگهدارنده کاست مطابق با دستورالعمل نوع مفصل الزامی است.

- ۲۱- پس از بستن روکش نهایی مفصل طول اضافی کابل را رول کرده مفصل را به آرامی داخل چاله مفصل قرارداده روی آنرا بوسیله ماسه نرم به اندازه ۳۰ سانتیمتر از بالاترین ردیف کابل پرنموده و پس از کشیدن نوار اخطاری اقدام به پرنمودن روی چاله مفصل با خاک مرغوب می‌نمائیم.
- ۲۲- نصب ۲ عدد علامت هشداردهنده فلزی (علمک هشداردهنده) در طرفین مفصل الزامی است.
- ۲۳- پس از انجام عملیات نسبت به پاکسازی اطراف چاله مفصل اقدام می‌نمائیم.

والسلام